

Гарантійний строк експлуатації - 36 місяців та діє з дати продажу, вказаної нижче або в інших супровідних документах (договір купівлі-продажу, видаткова накладна, чек та інше). Якщо не надано документ, що підтверджує дату продажу продукції - гарантійний період обчислюється від дати виготовлення брелка.

\_\_\_\_\_ М.П.  
(дата продажу) (підпис продавця)

Ремонт брелка проводиться виробником. Безкоштовному ремонту підлягають брелки, в яких не закінчився термін дії гарантійних зобов'язань і які експлуатувалися відповідно до супровідної документації. Для ремонту брелок висилають разом з документом, в якому вказано дату продажу, та з листом, у якому повинні бути зазначені: характер несправності, місце експлуатування, контактний телефон особи з питань ремонту.

Інформацію про транспортування та зберігання, обмеження відповідальності розміщено на сайті [tiras.technology](https://tiras.technology) в розділі «Гарантія».



Утилізація брелока проводиться відповідно до чинного законодавства.

#### **8 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ**

**У разі виникнення запитань, звертайтеся:**

**Відділ продажів:** market@tiras.ua

**Технічна підтримка:** support@tiras.ua

**Гарантійне та післягарантійне**

**обслуговування:** otk@tiras.ua

**Телефони (багатоканальні):**

+38 (067) 564-73-75

+38 (095) 282-76-90



## X-Key

Брелок

Паспорт



**ТОВ «Тірас-12»**

Україна, м. Вінниця,  
пров. Хмельницького шосе 2, буд. 8



Більше інформації на сайті  
[tiras.technology](https://tiras.technology)

## 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

X-Key – брелок призначений для керування режимами охорони (постановка, зняття, постановка в режимі «я вдома» та «тривожна кнопка»). X-Key сумісний з приладами приймально-контрольними (далі – ППК) «Orion NOVA X». Також X-Key сумісний з приладами приймально-контрольними «Orion NOVA XS/XS(i)/S/S(i)/M/M(i)/L/L(i)» починаючи з версії ППК X.7 (окрім «Orion NOVA XS/XS(i)» HW1), зі встановленим на них модулем «М-Х».

## 2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики брелока наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Технічні характеристики брелока

№	Найменування параметра	Значення
1.	Кількість кнопок	4
2.	Діапазон частот радіосигналу, МГц	868,0-868,6
3.	Потужність передавача, мВт, не більше	25
4.	Шифрування	AES
5.	Максимальна ширина смуги частот каналу, кГц, не більше	125
6.	Максимальне відхилення частоти каналу, кГц, не більше	6
7.	Дальність радіозв'язку на відкритому просторі та відсутності радіозавад до, м	1200
8.	Елемент живлення, літєва батарея	CR2032
9.	Габаритні розміри (ШxВxГ), мм	36x63x12
10.	Маса, г, не більше	14
11.	Діапазон робочих температур при відносній вологості до 75% без утворення конденсату	від -10°C до +40°C
12.	Середній термін роботи від батарей, років	5
13.	Середній строк експлуатації, років <sup>1</sup>	10

Примітка.

1. Не розповсюджується на елемент живлення.

## 3 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

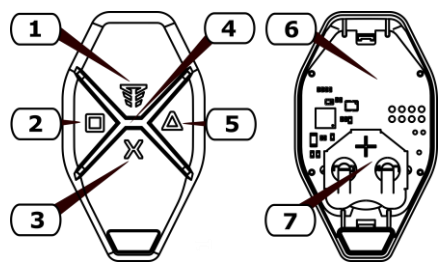


Рисунок 3.1 - Зовнішній вигляд елементів брелока  
1 - постановка під охорону; 2 - постановка в режимі «я вдома»; 3 - зняття з охорони; 4 - світлодіодний індикатор; 5 - «тривожна кнопка»; 6 - плата брелока  
7 - тримач елемента живлення.

Примітка. 2. Тривога про напад на користувача передається в застосунок Control NOVA II усім користувачам крім ініціатора дії.

Додавання брелока відбувається після послідовного виконання процесів приписування та активації.

При додаванні брелока до ППК «Orion NOVA X» за допомогою застосунку oLoader II – процеси приписування та активації брелока відбуваються автоматично при виконанні вказаних кроків (сканування QR-кода та натиснення будь-якої кнопки).

При додаванні брелока до ППК «Orion NOVA XS/XS(i)/S/S(i)/M/M(i)/L/L(i)» необхідно додати брелок в налаштування та виконати наступні процеси:

1) Приписування брелока до ППК здійснюється за допомогою застосунку oLoader II (створення нової бездротової зони/брелока та введення серійного номера брелока) або застосунку Control NOVA II (введення серійного номера брелока для раніше створеної бездротової зони/брелока в застосунку oLoader II). Приписування та налаштування брелока здійснюється згідно з експлуатаційною документацією на ППК, в складі з яким він працює.

2) Після успішного приписування брелока до ППК - необхідно провести процес активації брелока (увімкнення, обмін налаштуваннями та переведення в робочий режим роботи з ППК).

Для активації брелока необхідно спочатку включити режим активації на ППК, а потім натиснути короткочасно будь-яку кнопку. Активація брелока триває до чотирьох секунд, індикатор (4) буде промигувати червоним світлодіодом з періодом 0,5 с. Запуск такого режиму роботи ППК можливо здійснити з застосунку Control NOVA II, натиснувши відповідну кнопку у вкладці «Бездротові пристрої» потрібної бездротової зони зі списку доступних. Інші способи переведення ППК в режим активації (з клавіатури, після увімкнення ППК) описані в установчі щодо встановлення відповідного ППК. Опис індикації X-Key після активації вказано в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Опис індикації після активації

Індикація	Результат активації
Тричі блимає зеленим	Успішна активація брелока та додавання до ППК
Двічі блимає червоним	Активація не успішна. Серійний номер брелока не відповідає серійному номеру введеному в налаштуваннях ППК.
Одноразово блимає червоним	Активація не успішна. Брелок не в зоні дії бездротової мережі або ППК вимкнений чи не в режимі активації.

Брелок має захист від хибних натиснень, для виконання команди необхідно натиснути кнопку від 0,3 до 2-ох секунд і потім відпустити, після чого світлодіодний індикатор (4) на доданому брелоку блимне одним із кольорів:

- зелений – команда передана;
- червоний – команда не передана (повторіть спробу);

- 2 коротких проблимування зеленим – хибне натиснення (кнопка утримувалась більше 2-х секунд), команда не буде виконана.

Після успішної передачі команди, з інтервалом в 1 с індикатор (4) блимне, підтверджуючи виконання команди, відповідно до таблиці 3. Індикація виконання команди для «тривожної кнопки» (5) та при повторенні попередньої команди – відсутня.

Індикація під час виконання команди вказана в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Опис індикації виконання команди

Індикація	Результат виконання команди
Короткочасне потрійне проблимування зеленого індикатора	Команда виконана
Короткочасне потрійне проблимування червоного індикатора	Команда заборонена до виконання

Якщо брелок доданий користувачу, то індикація брелока увімкнена завжди. Якщо брелок доданий в зону, то індикація по замовчуванню вимкнена, але є можливість увімкнути за допомогою застосунку oLoader II.

Брелок налаштований, як тривожна кнопка передає повідомлення про напад при натисненні будь-якої кнопки.

Видалення брелока може бути виконано інсталятором та адміністратором з застосунку Control NOVA II у вкладці «Бездротові пристрої», а також інсталятором з дисплеїної клавіатури.

Для скидання налаштувань брелока до заводських (та видалення брелока з налаштувань ППК, якщо брелок на зв'язку з ППК) потрібно одночасно затиснути кнопки (2) та (5) і утримувати їх (5 с) до довгого засвічування червоного індикатора, після чого кнопки (2) та (5) потрібно відпустити. Протягом наступних двох секунд, (поки світиться червоний індикатор) короткочасно натиснути кнопку (3).

Індикація під час видалення брелока вказана в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 – Індикація видалення брелока

Індикація	Результат видалення брелока
Двічі блимає зеленим	Успішне видалення брелока з ППК та повернення до заводських налаштувань
Одноразово блимає зеленим	Брелок повернувся до заводських налаштувань

Кожний брелок має унікальний серійний номер, який відображений в QR-кодї та продубльований під ним. QR-код який розміщений на тримачеві елемента живлення (7) та продубльований в даному паспортї та на упаковці.

Серійний номер використовується для приписування брелока до ППК за допомогою застосунків oLoader II або Control NOVA II.

## Заміна елемента живлення:

1. Роз'єднати верхню та нижню частину корпусу, які з'єднані застібками.
2. Замініти елемент живлення, дотримуючись полярності, вказаної на тримачеві (7) та батареї.
3. Зібрати брелок у зворотному порядку.

## 4 ЦІЛІСНІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ

Після розпакування необхідно провести зовнішній огляд і переконатися у відсутності механічних ушкоджень, перевірити комплектність, що повинна відповідати наступному:

Найменування	Кількість, (шт.)
Брелок X-Key	1
Паспорт	1
Елемент живлення (попередньо встановлений) CR2032 <sup>2</sup>	1

Примітка.

2. Рекомендується використовувати батареї CR2032 (VARTA або ENERGIZER). У разі використання елементів живлення, відмінних від рекомендованих виробником, можливе некоректне відображення поточної ємності та зменшення середнього терміну роботи від елемента живлення.

## 5 ВІДОМОСТІ ПРО ДЕКЛАРАЦІЮ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ ТА СЕРТИФІКАТИ

Справжнім ТОВ «Тірас-12» заявляє, що тип радіобладнання брелока відповідає Технічному регламенту радіобладнання.

Брелок розроблено так, що він може експлуатуватися в Україні за призначенням, не порушуючи установлені умови користування радіочастотним ресурсом України, та не вимагає отримання дозволу на експлуатацію в Україні.

Брелок відповідає технічному регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Сертифікат відповідності виданий Державним центром сертифікації засобів охоронного призначення. Система Управління Якістю ТОВ «Тірас-12» сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015.

Повний текст декларацій про відповідність технічним регламентам та сертифікати доступні на сайті [tiras.technology](http://tiras.technology).

## 6 СВДЧЕННЯ ПРО ПРИЙМАННЯ

Брелок відповідає вимогам нормативно-технічних документів і визнаний придатним для експлуатування. Свідченням про приймання є наліпка на паспортї. Дата приймання збігається з датою виготовлення.

## 7 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА РЕМОНТ

ТОВ «Тірас-12» (далі - виробник) гарантує відповідність брелока вимогам чинних нормативно-технічних документів протягом гарантійного строку експлуатації при виконанні умов транспортування, експлуатації та зберігання.